


OLYMPUS®

PP0-E02

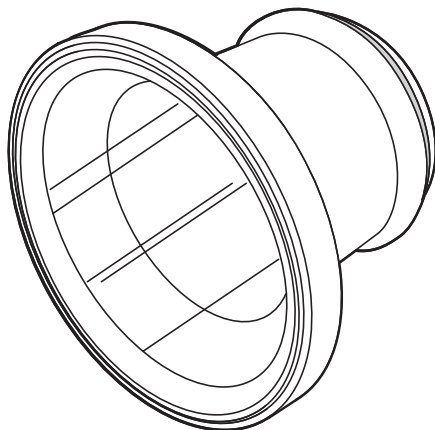

RU

Инструкция по эксплуатации

Порт объектива для подводной съемки для подводных боксов серии PT-E

OLYMPUS IMAGING CORP.



- Благодарим вас за приобретение данного изделия. Для обеспечения безопасного и надлежащего использования изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации. После прочтения храните инструкцию вместе с гарантийным талоном в безопасном и легкодоступном месте.
- Данное изделие — это водонепроницаемый порт объектива (PPO-E02), предназначенный для использования исключительно в комплекте с подводным боксом серии РТ-Е.
- Масштабирование в режиме подводной съемки обеспечивается путем крепления поставляемого с изделием механизма масштабирования к кольцу масштабирования объектива камеры.

Отказ от ответственности



- Несанкционированное копирование настоящей инструкции, частично или полностью, за исключением случаев для личного пользования, запрещено. Несанкционированное изготовление копий строго запрещено.
- Компания Olympus не несет ответственности за повреждения, упущенную выгоду или любые претензии со стороны третьих сторон в случае, если причиной повреждений являлось некорректное использование данного изделия.

ВАЖНО! Перед использованием изделия ознакомьтесь с приведенной ниже информацией

- Данное изделие предназначено для использования под водой на глубине до 60 метров (200 футов). Обращайтесь с изделием с осторожностью.
- Изделие всегда следует использовать с совместимым объективом. Не используйте изделие в сочетании с несовместимыми объективами.
- Для обеспечения надлежащего и безопасного использования данного изделия всегда следуйте указаниям инструкции по эксплуатации.

Для безопасного использования

Настоящая инструкция по эксплуатации содержит пиктограммы, изображающие порядок надлежащего использования изделия, а также способы предотвращения опасности для пользователя и других лиц и повреждения оборудования. Такие пиктограммы и их значения приведены ниже.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Обратите особое внимание на эту информацию. Игнорирование приведенной информации при использовании изделия может создать угрозу серьезной травмы и даже смерти.
 ВНИМАНИЕ	Игнорирование приведенной информации при использовании изделия может привести к травмам или материальному ущербу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Данное изделие должно храниться в месте, недоступном для детей, во избежание описанных ниже происшествий.
 - Травма, вызванная ударом изделия о тело человека при падении изделия с высоты.
 - Травма, вызванная проглатыванием мелких деталей. В этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу.
- Данное изделие частично выполнено из стекла. При его поломке или крошении в результате падения или удара о твердый предмет осколки стекла могут стать причиной травмы. Обращайтесь с данным изделием с осторожностью.
- При попадании воды внутрь изделия во время подводной съемки немедленно прекратите его использование, вытрите влагу с изделия и отсоедините его от камеры и объектива.
- Запрещается разбирать или модифицировать изделие. Это может стать причиной травмы.
- Силиконовая смазка для уплотнительного кольца не пригодна в пищу.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не подвергайте изделие воздействию высоких температур в течение длительного времени. Это может привести к порче компонентов изделия.
- При установке изделия на водонепроницаемый бокс серии РТ-Е выполняйте шаги, описанные в настоящей инструкции.
- Перед снятием изделия с водонепроницаемого бокса серии РТ-Е убедитесь, что бокс абсолютно сухой.
- Запрещается подсоединять или отсоединять изделие в местах, где присутствует большое количество песка, пыли или грязи. При попадании инородных материалов на область уплотнительного кольца водозащитное уплотнение будет нарушено, что может привести к протечке воды.
- Данное изделие было разработано и произведено для использования в условиях давления воды, эквивалентного глубине 60 метров (200 футов). Обратите внимание, что при погружении на глубину более 60 метров возможны необратимые повреждения и/или попадание воды внутрь изделия, камеры и объектива.
- При герметизации изделия убедитесь, что на уплотнительных кольцах и контактирующих с ними поверхностях отсутствуют инородные материалы.
- Перед отправлением изделия на хранение обязательно отсоединяйте его от камеры и объектива.
- Для управления масштабированием объектива необходимо подсоединить поставляемый в комплекте механизм масштабирования к кольцу масштабирования объектива. Подсоедините механизм масштабирования к кольцу масштабирования объектива в соответствии с указаниями, приведенными в настоящей инструкции.


1 Наименования деталей

- 1 Основная часть корпуса PPO-E02
- 2 Силиконовое уплотнительное кольцо (POL-E101)
- 3 Передняя крышка
- 4 Задняя крышка
- 5 Механизм масштабирования
- 6 Смазка для силиконового уплотнительного кольца
- 7 Язычок для снятия уплотнительного кольца



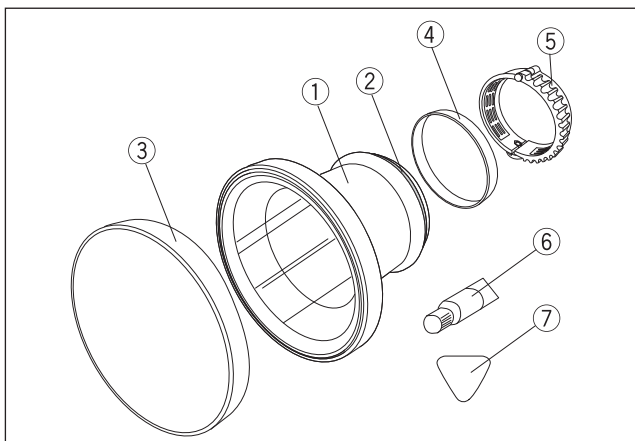


2 Крепление порта PPO-E02 на водонепроницаемом боксе


В этом разделе описан порядок закрепления изделия на боксе серии РТ-Е. Перед установкой убедитесь, что на уплотнительных кольцах, контактирующих с ними поверхностях, крепежной резьбе для порта бокса серии РТ-Е отсутствуют инородные материалы. Нанесите тонкий слой поставляемой в комплекте силиконовой смазки для уплотнительного кольца.

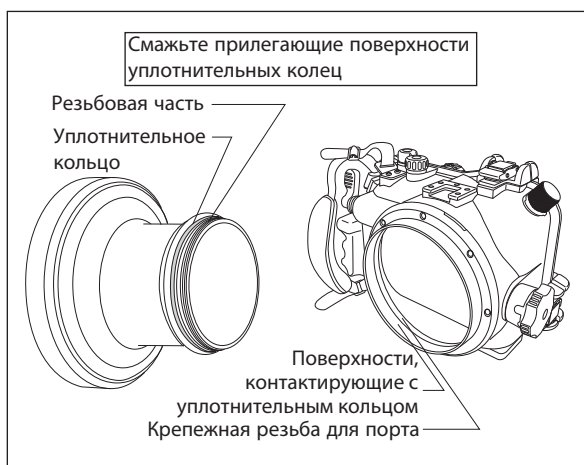


- 1 Выровняйте резьбовую часть PPO-E02 с крепежной резьбой для порта на боксе серии РТ-Е.
- 2 Одной рукой крепко удерживая бокс серии РТ-Е, другой рукой возьмитесь за основную часть корпуса PPO-E02 и вкрутите ее в бокс РТ-Е, поворачивая порт PPO-E02 по часовой стрелке.
- 3 По мере вкручивания PPO-E02 начинает чувствоваться сопротивление. Несмотря на это, продолжайте вкручивать порт до упора, пока не исчезнет зазор между крепежной резьбой для порта на боксе и резьбовой частью PPO-E02.

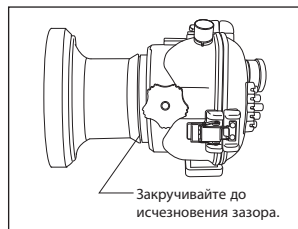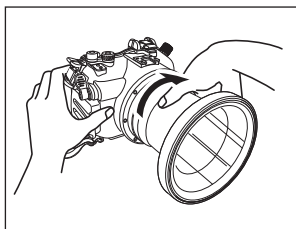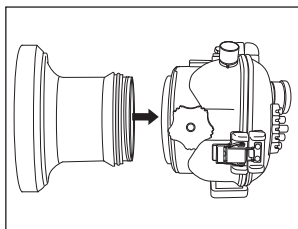


3 Отсоединение PPO-E02

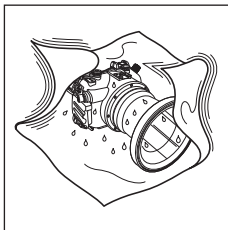

① Если на изделии осталась влага, вытрите изделие насухо.

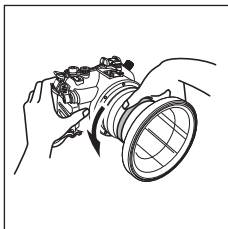

② Одной рукой крепко удерживая бокс PT-E, начните выкручивать PPO-E02, повернув его примерно на 90 градусов против часовой стрелки. Если PPO-E02 закреплен слишком туго и не выкручивается, оберните его куском резины или аналогичным нескользким материалом.

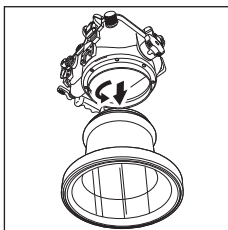


③ Немного ослабив PPO-E02, направьте его линзу вниз и продолжайте вращать против часовой стрелки, пока он полностью не отсоединится от бокса серии PT-E. Будьте осторожны, чтобы не уронить PPO-E02 или бокс серии PT-E.

ВНИМАНИЕ

- В момент отсоединения PPO-E02 от бокса оставшаяся на PPO-E02 вода может попасть на камеру или объектив. В этом случае вытрите капли воды с объектива и камеры сухой салфеткой.
- Перед отсоединением компонентов убедитесь, что порт абсолютно сухой.


4 Подсоединение механизма масштабирования к объективу

Для управления масштабированием объектива камеры необходимо подсоединить поставляемый в комплекте механизм масштабирования к кольцу масштабирования объектива.

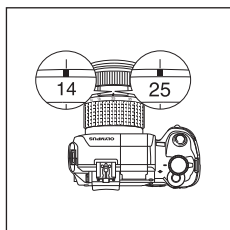


- ① Поверните кольцо масштабирования объектива таким образом, чтобы соответствующая цифровая метка (см. таблицу ниже) находилась вровень с указателем масштабирования.


Совместимый объектив	Цифровая метка, которую необходимо совместить с указателем масштабирования
ZUIKO DIGITAL 14-54mm F2.8-3.5	25
ZUIKO DIGITAL 11-22mm F2.8-3.5	14

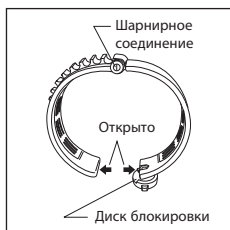


- ② Убедившись, что шарнирное соединение блокировочного диска механизма расположено правильно, поверните диск блокировки против часовой стрелки, чтобы снять блокировку и открыть механизм.

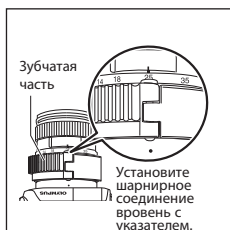

- ③ Широко раздвиньте створки механизма масштабирования и установите шарнирное соединение вровень с указателем масштабирования на объективе. Наденьте механизм масштабирования на объектив и настройте направление вращения механизма. На данном этапе установите зубчатую часть механизма масштабирования слева от шарнирного соединения, как показано на рисунке.

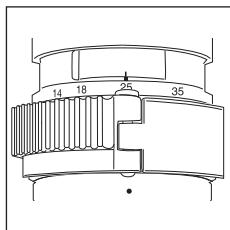

- ④ Отрегулируйте положение переднего и заднего краев механизма, совместив край шарнирного соединения с краем прорезиненного ушка на кольце масштабирования объектива.

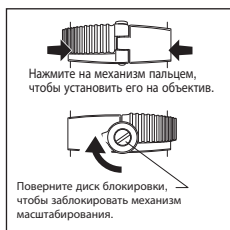


- ⑤ Затем аккуратно, стараясь не сместить механизм масштабирования, установите его на кольцо масштабирования объектива и поверните диск блокировки механизма по часовой стрелке до упора, чтобы заблокировать механизм.


ВНИМАНИЕ Если механизм масштабирования повернут в другую сторону или передний и задний края ориентированы неправильно, управление масштабированием будет затруднено. Убедитесь, что механизм закреплен правильно.

5 Закрепление камеры и объектива


После закрепления механизма масштабирования на объективе камеры вставьте камеру и объектив в бокс серии РТ-Е с закрепленным портом РРО-Е02.

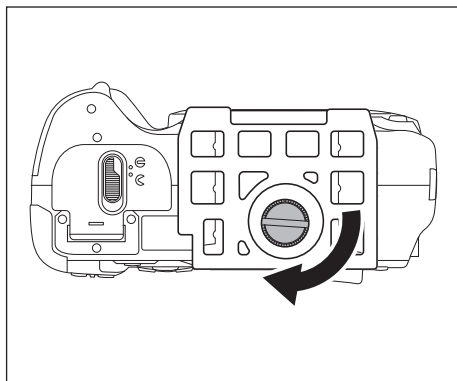


- ① Прочно прикрутите подставку для камеры, поставляемую в комплекте с боксом серии РТ-Е, к основанию камеры.

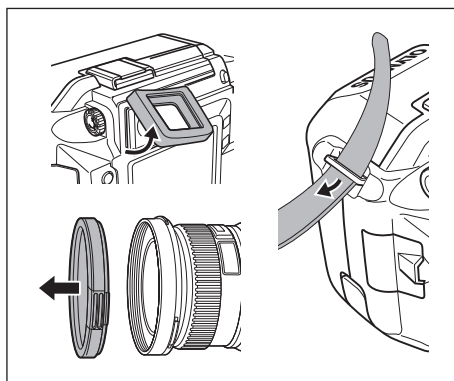


- ② Снимите наглазник с видоискателя камеры. Если на объективе закреплена крышка или фильтр или если к камере пристегнут ремень, их также необходимо снять.

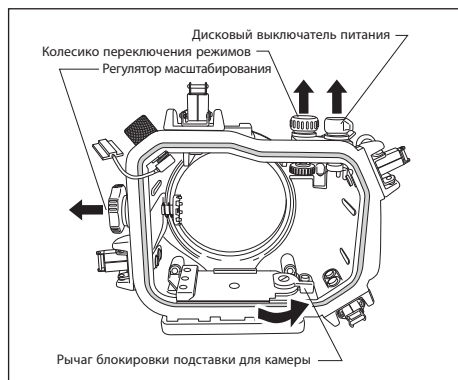


- ③ Поднимите защитные крышки для дискового выключателя питания, колесика переключения режимов и регулятора масштабирования на боксе РТ-Е, затем поверните рычаг блокировки подставки для камеры против часовой стрелки, чтобы снять блокировку. Порядок подключения кабеля для вспышки с разъемом типа «горячий башмак» см. в инструкции по эксплуатации к подводному боксу серии РТ-Е.

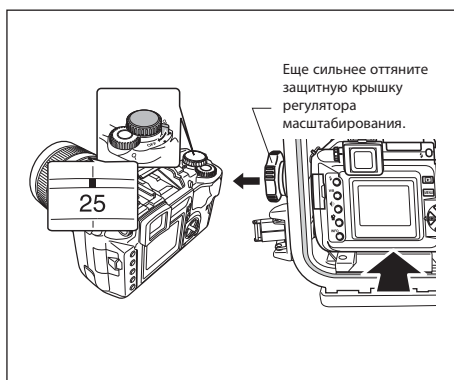


- ④ Убедитесь, что питание камеры отключено. Выровняйте правильное значение механизма масштабирования с соответствующим указателем на объективе. Оттянув защитную крышку регулятора масштабирования на боксе РТ-Е, сдвиньте подставку для камеры с закрепленной на ней камерой настолько, чтобы она вошла в соответствующее крепление на внутренней стороне передней крышки бокса.

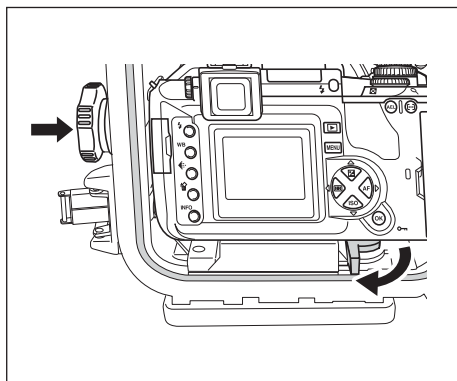

⑤ Установив камеру, поверните рычаг блокировки подставки для камеры на боксе РТ-Е по часовой стрелке до упора, чтобы зафиксировать подставку для камеры. Затем вдавите защитную крышку регулятора масштабирования на боксе и соедините ее с механизмом масштабирования, прикрепленным к объективу. Поверните регулятор масштабирования, чтобы убедиться в его работоспособности.

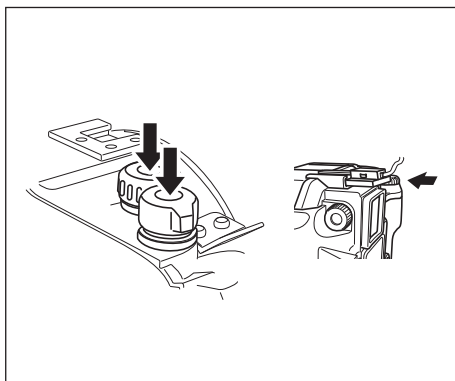


⑥ Вдавите защитные крышки дискового выключателя питания и колесика переключения режимов на боксе РТ-Е. Повращайте дисковый выключатель питания и колесико переключения режимов и убедитесь, что при этом питание камеры включается/выключается и выполняется переключение режимов. Подключите крепежную деталь кабеля с разъемом типа «горячий башмак», уже подключенного к боксу РТ-Е, к разъему типа «горячий башмак» на камере.

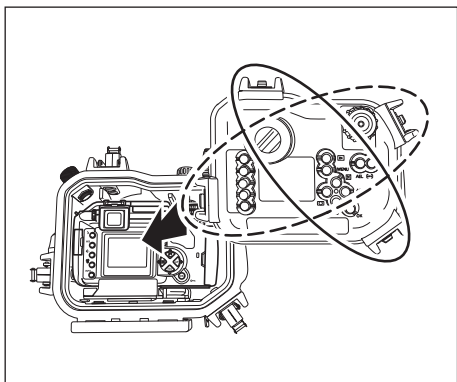


⑦ Подсоедините заднюю крышку бокса РТ-Е и закройте четыре фиксатора (поочередно по два диагонально расположенных фиксатора). Теперь можно выполнять подводную съемку.

6 Техническое обслуживание


Для безопасности использования изделия выполняйте техническое обслуживание после каждого погружения. Более подробную информацию см. в разделах «Уход после съемки» и «Техническое обслуживание водонепроницаемых деталей» инструкции по эксплуатации подводного бокса серии РТ-Е. Выполните те же процедуры в отношении данного изделия.

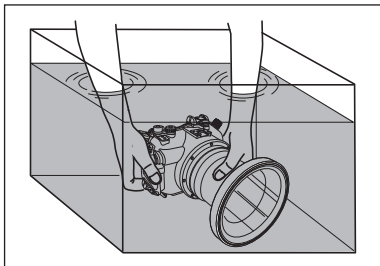


- ① По завершении съемки как можно скорее извлеките камеру и объектив из бокса, повторно загерметизируйте бокс и погрузите его в водопроводную воду, чтобы смыть соль.

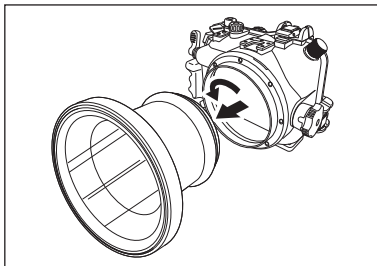


- ② Убедившись, что бокс РТ-Е абсолютно сухой, отсоедините от него данное изделие.

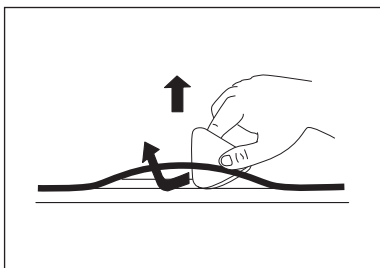


- ③ Снимите уплотнительные кольца с изделия с помощью поставляемого в комплекте язычка для снятия уплотнительных колец. Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнительные кольца.

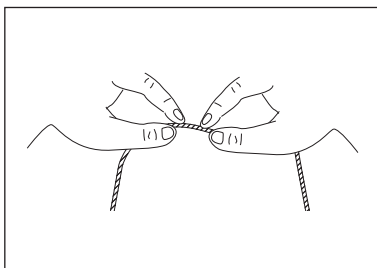

- ④ Очистите уплотнительные кольца от песка и пыли. Зажмите уплотнительное кольцо между пальцами и с легким нажимом проведите пальцами по всей окружности кольца, чтобы проверить наличие инородных материалов, царапин и трещин.

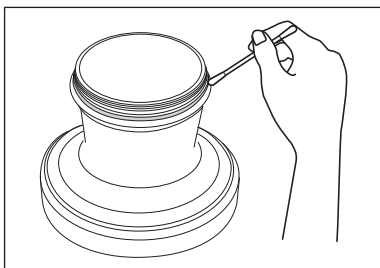

- ⑤ Если к пазам для уплотнительного кольца пристали инородные материалы, удалите их с помощью чистой безворсовой салфетки или ватной палочки. Также удалите все инородные материалы с поверхностей, контактирующих с уплотнительным кольцом, и с крепежной резьбы порта на боксе РТ-Е.

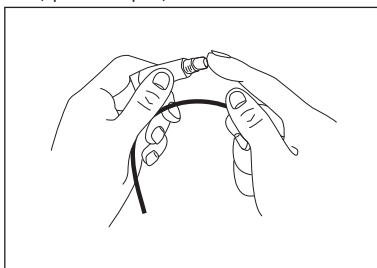

- ⑥ Удалив инородные материалы, нанесите поставляемую в комплекте смазку на уплотнительные кольца и установите кольца в соответствующие пазы. Для нанесения смазки на каждое уплотнительное кольцо выдавите себе на палец каплю смазки размером с зернышко и проведите этим пальцем по всей окружности кольца, распределяя смазку тонким равномерным слоем.

7 Технические характеристики

Совместимый бокс	: серии PT-E
Совместимый объектив	: ZUIKO DIGITAL 14-54mm F2.8-3.5/ZUIKO DIGITAL 11-22mm F2.8-3.5
Основные материалы	
Основная часть корпуса	: алюминий
Окно объектива	: химически армированное стекло
Уплотнительные кольца	: силиконовый каучук
Механизм масштабирования	: поликарбонатная смола
Передняя крышка	: бутадиен-нитрильный каучук
Задняя крышка	: полиэтиленовая смола
Выдерживаемое давление	: в воде на глубине 60 м (200 футов)
Размеры	: макс. диаметр 143 мм, глубина 105 мм
Вес	: 650 г (без конвертора)

Примечание. Мы оставляем за собой право изменять внешний вид и технические характеристики изделия без уведомления.

8 Расходные материалы

Для данного изделия используются описанные ниже расходные материалы.

- Силиконовые уплотнительные кольца

Модель изделия	Описание
POL-E101	Уплотнительное кольцо для использования с подводным боксом серии PT-E.

- Смазка для силиконового уплотнительного кольца

Модель изделия	Описание
PSOLG- 1	Смазка для уплотнительных колец

OLYMPUS®

<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Two Corporate Center Drive, Po Box 9058, Melville, NY 11747-9058, U.S.A.
Тел. 631-844-5000

Служба технической поддержки (США)

Круглосуточная автоматизированная интерактивная справочная служба:
<http://www.olympusamerica.com/support>
Телефон службы поддержки пользователей: 1-888-553-4448 (звонок бесплатный)
Наша служба поддержки пользователей доступна с 8:00 до 22:00
(с понедельника по пятницу) по североамериканскому восточному времени
Эл. почта: distec@olympus.com
Обновления программного обеспечения Olympus доступны по ссылке:
<http://www.olympus.com/digital/>

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Адрес: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany
Тел.: +49 40-23 77 3-0 Факс: +49 40-23 07 61
Доставка: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany
Письма: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany

Служба технической поддержки пользователей в Европе:
Посетите нашу домашнюю страницу <http://www.olympus-europa.com>
или позвоните по БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ*: **00800 - 67 10 83 00**

для Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании.

* Обратите внимание, что некоторые поставщики услуг (мобильной) связи не разрешают звонки на номера, начинающиеся с +800, или требуют набирать дополнительный код.

Если необходимая страна отсутствует в списке и не удается связаться со службой по указанному выше номеру, воспользуйтесь следующими номерами (ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ):
+49 180 5 - 67 10 83 или **+49 40 - 237 73 899**

Наша служба технической поддержки доступна с 9:00 до 18:00 по средневропейскому времени (с понедельника по пятницу)



OLYMPUS[®]

<http://www.olympus.com/>